【IS01】
USBドライバインストールマニュアル

- 本製品の環境は以下のとおりです。
  USB 1.1以上に準拠しているUSB搭載のパソコンで、Microsoft® Windows® XP(32bit)/Windows Vista®/Windows®7がプリインストールされているDOS/V互換機。
  (OSのアップグレードを行った環境では、ご使用いただけない場合があります。)
  ※すべての環境での動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
- 本製品は日本国外ではご利用になれません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.)
- 本製品はIS01以外の携帯電話機ではご使用できません。
- 本書内で使用されている表示画面は説明用に作成されたものです。
- 本書は、お客様がWindows®の基本操作に習熟していることを前提としています。パソコンの操作については、お使いのパソコンに付属されている取扱説明書をご覧ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

発行元:シャープ株式会社　2010年5月第1版

目次

■USBドライバダウンロードの手順

1. IS01のダウンロードページからダウンロードしてください。
URL http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/is01/download/usb/index.html

2. [ダウンロード開始]ボタンをクリックすると、ファイルのダウンロード画面が立ち上がります。EXEファイルのダウンロード時は、警告メッセージが表示されますが、続行して、[保存]をクリックし、「is01_driver.exe」をデスクトップなどに保存してください。
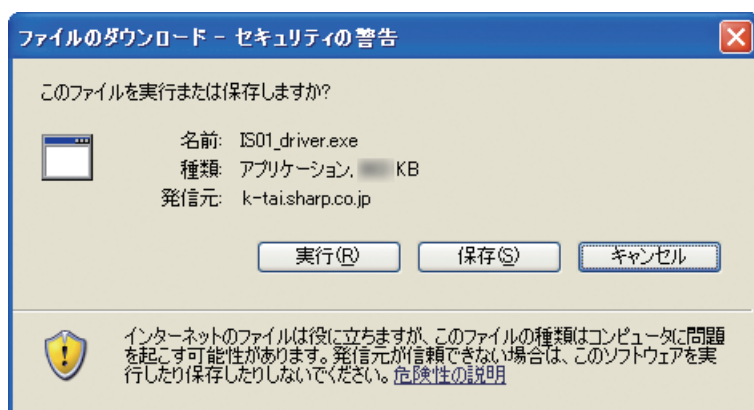
3. 「is01_driver.exe」をダブルクリックし、デスクトップなどに解凍してください。

■USBドライバインストールの手順

※以降の画面はWindowsXPパソコンのもので、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。本ページをご確認後、Windows Vistaパソコンの場合は7ページ、Windows 7パソコンの場合は10ページをご確認ください。

※ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。

※Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

※インストールが完了するまでIS01をパソコンに接続しないでください。
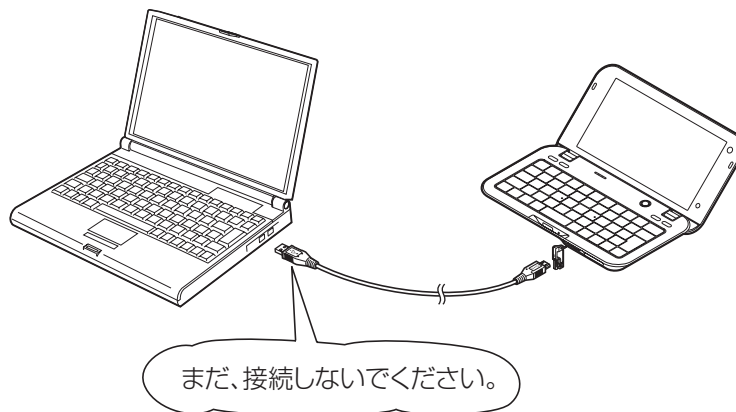
WindowsXP

1. 解凍後、作成される「IS01 driver」フォルダ内の「Setup.exe」をダブルクリックしてください。「使用許諾契約」画面が表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意する場合は［同意する］をクリックしてください。
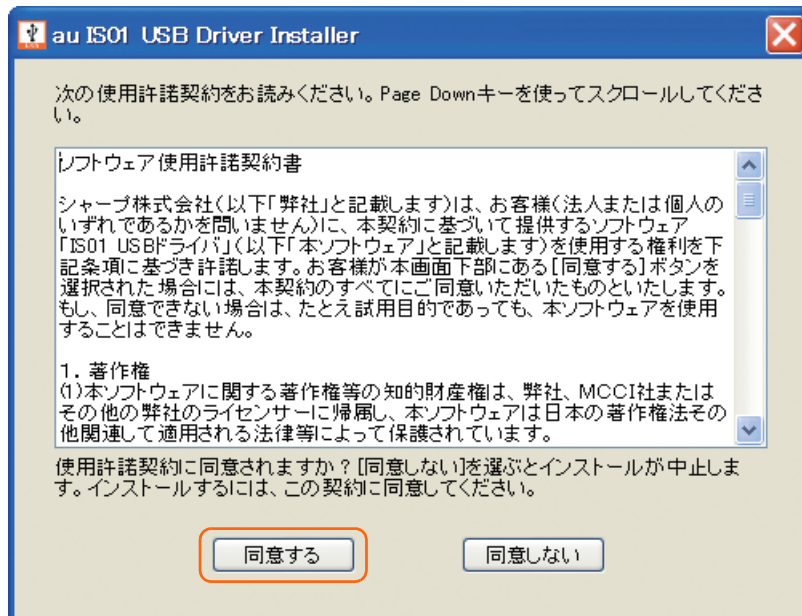
2. 「au IS01 USBドライバのインストール」画面が表示されます。
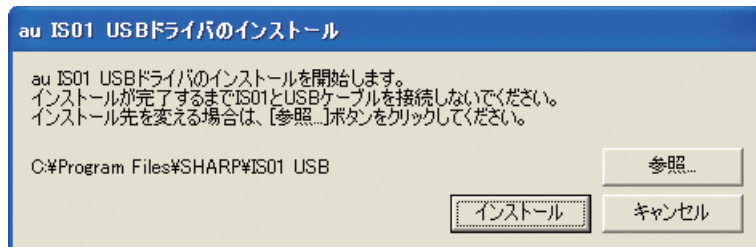
WindowsXP

インストールフォルダ(デフォルト「C:¥Program Files¥SHARP¥IS01 USB」)を変更する場合は[参照]をクリックしてください。フォルダを指定した後、[OK]をクリックしてください。
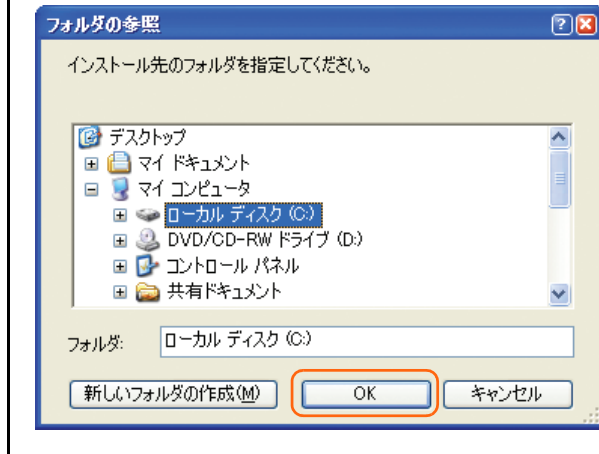
3. 「au IS01 USBドライバのインストール」画面で[インストール]をクリックしてください。
   これから、ドライバのインストールを開始します。
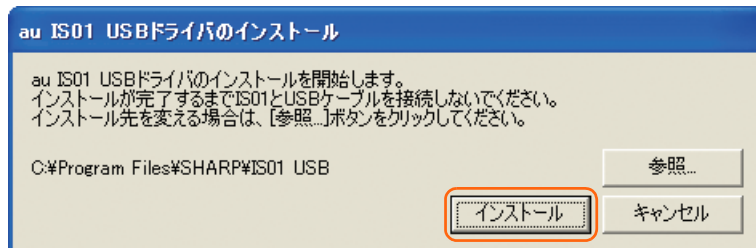
4. 以下の画面が表示されましたら、[OK]をクリックします。
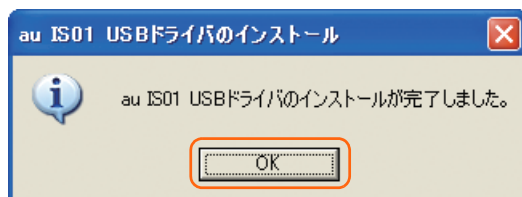
5. IS01とパソコンをmicroUSB-USB変換ケーブルで接続します。必ず手順4まで完了してから接続してください。
   接続後、IS01の設定を「高速転送モード」に変更してください。

※ ドライバのインストールが正常に行われていることをご確認ください。
(「インストール結果を確認する」13ページ)

● IS01のUSB接続モードを変更するには

1. ステータスエリアのUSBアイコンをタッチすると、ステータスパネル画面が表示されます。
USBアイコンを選択し、「起動する」を選択します。

※ メインメニューで[設定]→[システム]→[USB設定]→[USB接続モード]を選択しても、「USB接続モード」の設定画面を表示できます。

2. 「USB接続モード」の設定画面で設定したいモードを選択します。

Windows Vista

※以降の画面はWindows Vistaパソコンのもので、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。

※ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。

※Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

※インストールが完了するまでIS01をパソコンに接続しないでください。
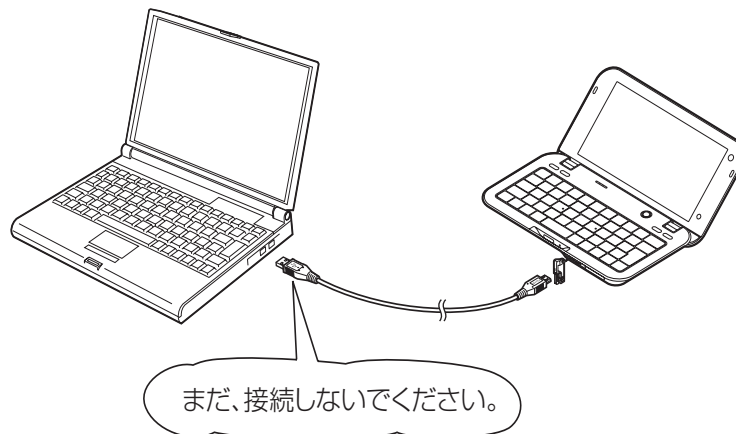
1. 解凍後、作成される「IS01 driver」フォルダ内の「Setup.exe」をダブルクリックしてください。「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので[許可]をクリックしてください。

2. 「使用許諾契約」画面が表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意する場合は[同意する]をクリックしてください。

Windows Vista

3. 「au IS01 USBドライバのインストール」画面が表示されます。
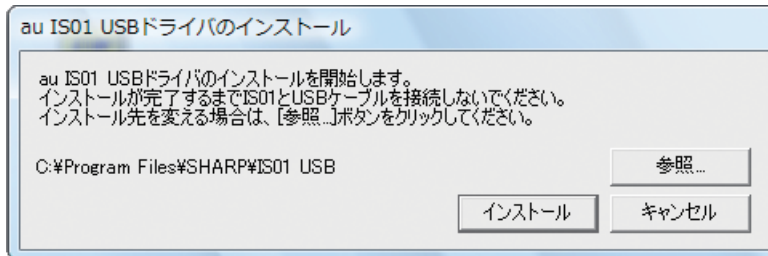
インストールフォルダ（デフォルト「C:¥Program Files¥SHARP¥IS01 USB」）を変更する場合は［参照］をクリックしてください。フォルダを指定した後、［OK］をクリックしてください。
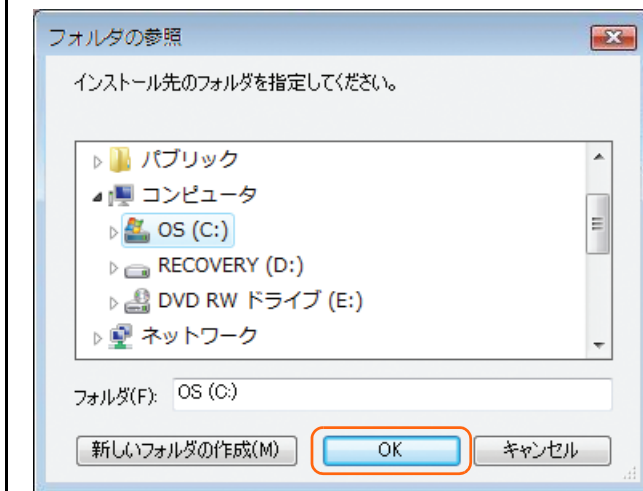
4. 「au IS01 USBドライバのインストール」画面で［インストール］をクリックしてください。
これから、ドライバのインストールを開始します。

Windows Vista

5. 以下の画面が表示されましたら、[OK]をクリックします。
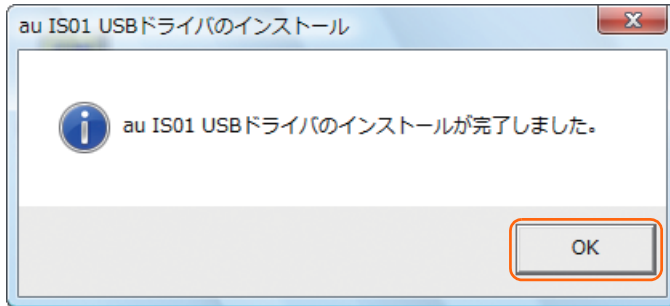
6. IS01とパソコンをmicroUSB-USB変換ケーブルで接続します。必ず手順5まで完了してから接続してください。
   接続後、IS01の設定を「高速転送モード」に変更してください。

※ ドライバのインストールが正常に行われていることをご確認ください。
（「インストール結果を確認する」13ページ）

Windows 7

※以降の画面はWindows 7パソコンのもので、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。

※ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。

※Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

※インストールが完了するまでIS01をパソコンに接続しないでください。

1. 解凍後、作成される「IS01 driver」フォルダ内の「Setup.exe」をダブルクリックしてください。「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので[許可]をクリックしてください。

2. 「使用許諾契約」画面が表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意する場合は[同意する]をクリックしてください。

Windows 7

3. 「au IS01 USBドライバのインストール」画面が表示されます。

インストールフォルダ(デフォルト「C:¥Program Files¥SHARP¥IS01 USB」)を変更する場合は[参照]をクリックしてください。フォルダを指定した後、[OK]をクリックしてください。

4. 「au IS01 USBドライバのインストール」画面で[インストール]をクリックしてください。
これから、ドライバのインストールを開始します。

Windows 7
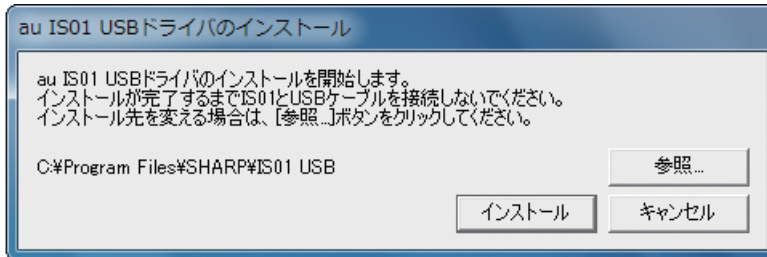
5. 以下の画面が表示されましたら、[OK]をクリックします。

6. IS01とパソコンをmicroUSB-USB変換ケーブルで接続します。必ず手順5まで完了してから接続してください。
接続後、IS01の設定を「高速転送モード」に変更してください。

※ ドライバのインストールが正常に行われていることをご確認ください。
（「インストール結果を確認する」13ページ）

■インストール結果を確認する

※ 以降の画面はWindowsXPパソコンのもので、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。

※ Windows Vista、Windows 7についても、同様の操作でインストール結果を確認することができます。

1. コントロールパネルを開いてください。コントロールパネルの一覧から[システム]を選択し、ダブルクリックします。
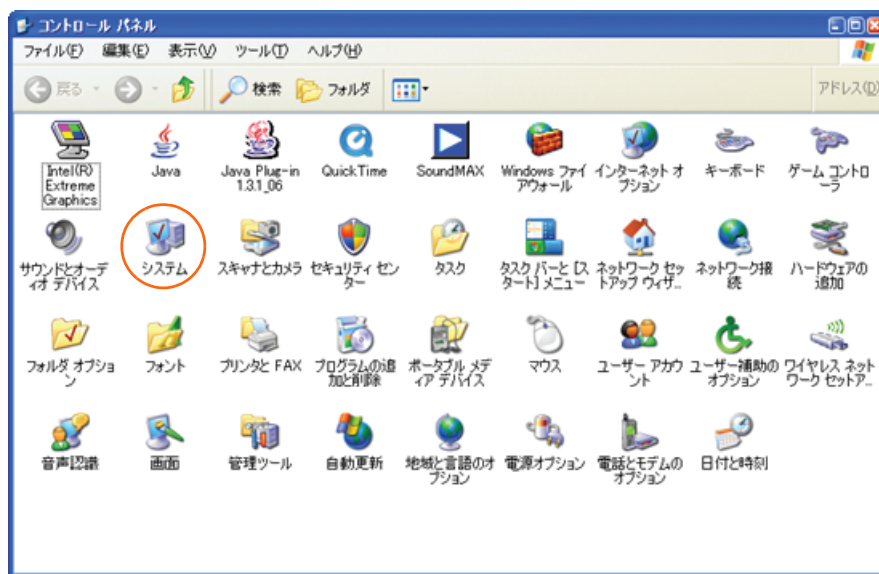
2. [ハードウェア]タブにある[デバイスマネージャ(D)]をクリックします。
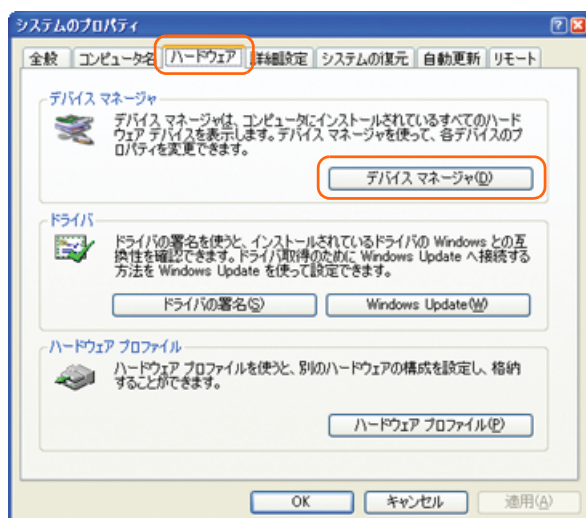
3. IS01に接続後「高速転送モード」に設定して、デバイスマネージャ上にて以下のように認識･表示されていれば、インストールは正常に行われています。
<IS01とパソコンをmicroUSB-USB変換ケーブルを用い、「高速転送モード」で接続した状態での画面です。>
- [USB(Universal Serial Bus)]コントローラを展開して[IS01 USB]が表示される。
- [ポート(COMとLPT)]を展開して[-IS01 USB High Speed Serial Port]、[IS01 USB OBEX Port]が表示される。
- [モデム]を展開して[IS01 USB]が表示される。

※IS01をパソコンのモデムとしてご使用にはなれません。

※本画面は一例であり、画面の詳細はパソコン環境によって異なります。
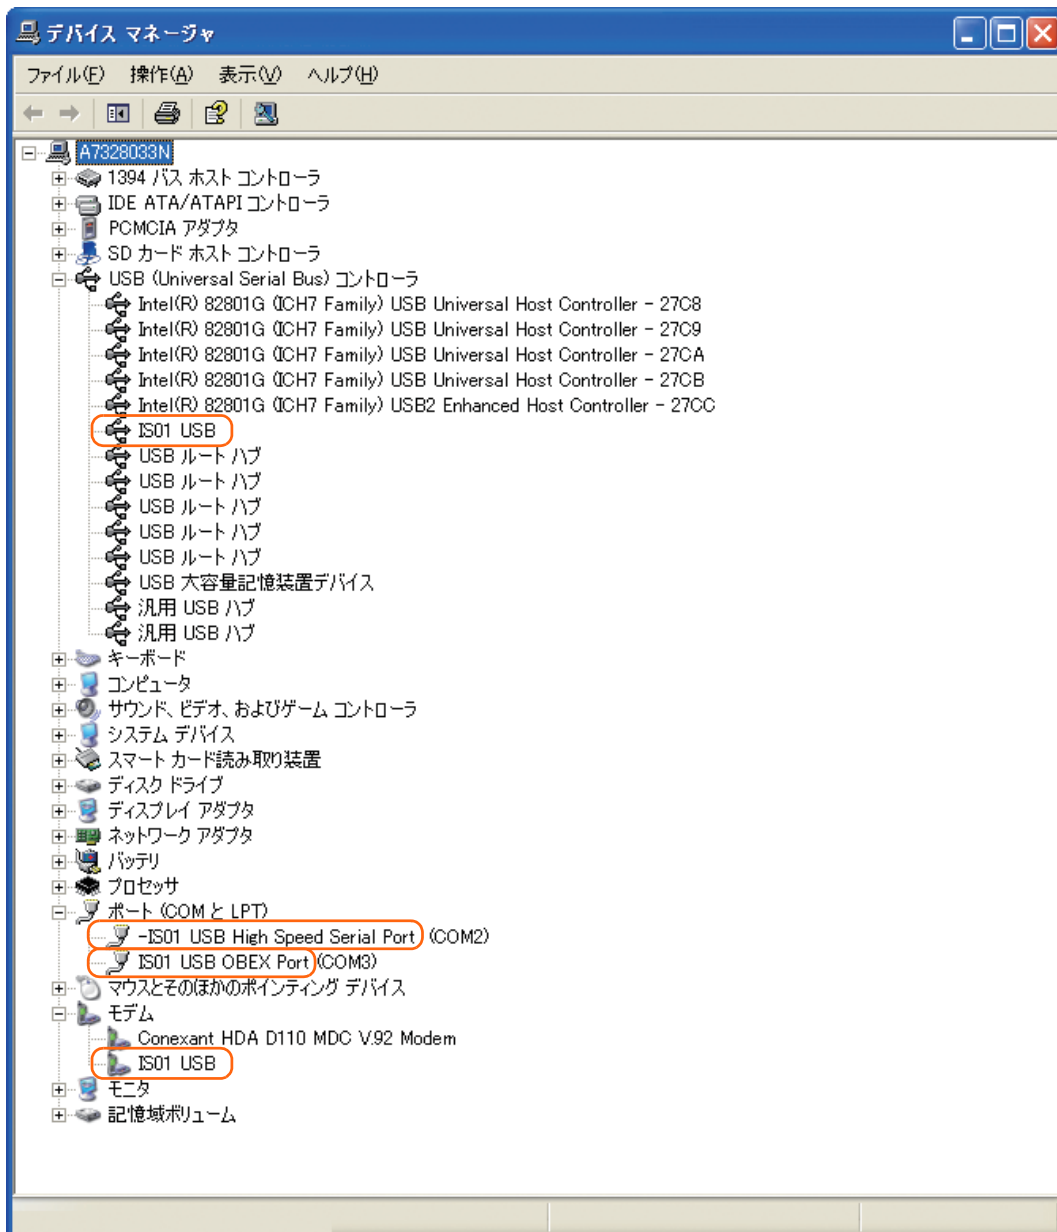
■USBドライバアンインストール／再インストールの手順

「USBドライバ」が正常にインストールできない場合や、「USBドライバ」ならびに「IS01」が正常に認識されていない場合には、「USBドライバ」の再インストール（一度アンインストールしてからインストール）を行ってください。

※ 以降の画面はWindowsXPパソコンのもので、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。

※ ドライバのアンインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。

※ Windows Vista、Windows 7についても同様の操作でUSBドライバをアンインストールすることができます。

<ここから「USBドライバ」のアンインストール／再インストール手順を説明します。>

- 「USBドライバ」のアンインストール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルや他のソフトウェアを開いていましたら、あらかじめデータを保存し、終了しておいてください。
- アンインストール後は、必ずOSの再起動を行ってください。（再起動を行わないと次回インストールができません）
- 「IS01」から「microUSB-USB変換ケーブル」を外してください。

1. コントロールパネルを開いた一覧から［プログラムの追加と削除］をダブルクリックしてください。
［IS01 USB Software］を選択し、［変更と削除］をクリックすることで、「USBドライバ」の削除が開始されます。

2. 以下の画面が表示されますので、[アンインストール]をクリックします。
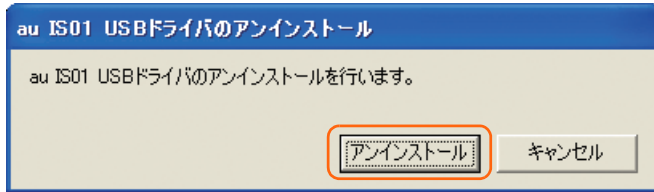
3. 以下の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。
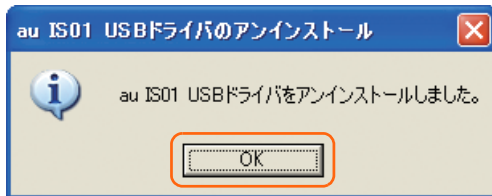
4. 以下の画面が表示されますので、[はい(Y)]をクリックします。
パソコンの再起動の実行を促す画面が表示されます。起動している他のアプリケーションをすべて終了させ、「IS01」から「microUSB-USB変換ケーブル」が外れていることを確認してから、[はい]をクリックしてください。パソコンが再起動されます。

※ ここまででアンインストールは終わりです。
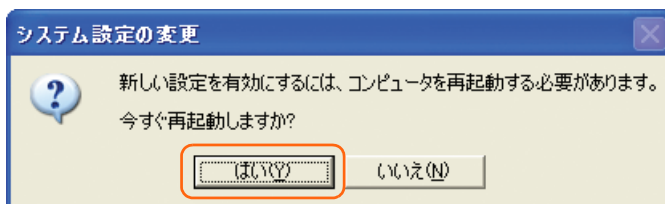
5. 再起動後、「USBドライバ」の再インストールを行う場合は、「USBドライバインストールの手順」(3ページ)をご確認ください。